

## VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīga

*29. 07.2011.Nr.06-10/1582/  
Uz 19.07.2011. iesniegumu  
(reģ.20.07.2010.Nr.3542)*

✓ Priekules novada domei  
(reģ. Nr.90000031601)  
Saules iela 1, Priekule, LV-3434

*Informācijai:  
Liepājas reģiona novadu būvvaldei  
Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401*

VKPAI Kurzemes reģionālajai nodaļai  
Baznīcas ielā 9-10, Kuldīgā, LV-3301

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (īpašie noteikumi)  
dzīvojamās ēkas daļas Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē, Priekules novadā  
rekonstrukcijas būvprojektēšanai

Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta  
1997.04.01. noteikumu Nr.112  
*Vispārīgie būvnoteikumi* 41.5  
apakšpunkta, 42. un 43. punktu un  
2.pielikuma 4.nodaļas (4.2.pozicija)  
nosacījumiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – Inspekcija)  
ir saņēmusi dokumentāciju un Priekules novada domes iesniegumu ar lūgumu  
izsniegt nosacījumus dzīvojamās ēkas daļas Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē  
rekonstrukcijai, kas paredz ēkas pirmo stāvu pārveidot par tūrisma informācijas  
centru ar publiski pēejamam ekspozīcijas telpām. Inspekcija izskatīja iesniegto,  
un savā rīcībā esošo dokumentāciju, tai skaitā Inspekcijas Kurzemes reģionālās  
nodaļas speciālistu 2010.gadā 20.septembrī veiktās apsekošanas materiālus (sk.  
apsekošanas aktu Nr.15.1-04/540) un informē:

- rekonstruējamā ēkas daļa Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē (būves kadastra  
apzīmējums 6415 507 0001) atrodas uz viena zemes gabala (zemes  
kadastra Nr. 6415 007 0010) ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekli –  
**Priekules pils vārti (Zviedru vārti)** (valsts aizsardzības Nr.6430) un  
sakarā ar augšminēto uz ēku attiecas likums „Par kultūras piemineklu  
*ANĒMIS PRIEKULES NOVADA BŪME*

aizsardzību” un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmirkuma tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu”;

- rekonstruējamā mūra divstāvu dzīvojamā ēka celta 20.gs. 30.gados kā Priekules slimnīca un ir blokēta ar 17. gadsimtā celtājiem Zviedru vārtiem. Stilistiski un arhitektoniski abas ēkas veido vienotu apbūves kompozīciju. Abas ēkas ir taisnstūrveida plāna nelielas divstāvu celtnes ar augstiem kārniņu jumtiem. Zviedru vārti ir viens no Priekules vecpilsētas senās apbūves gleznainākajiem elementiem, valsts mērogā kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts, kas attēlots arī pilsētas ģeībonī. Valsts nozīmes mākslas pieminekļa - **Priekules pils vārtu plastiskās apdares** pēdējie restaurācijas darbi veikti 2004.-2005.gadā (sk. apsekošanas aktu Nr.15.1-04/540);
- spriežot pēc iesniegtās dokumentācijas, rekonstrukcija neskars Zviedru vārtu un 20.gs. 30.gados celtās ēkas otrā stāva (kur atrodas 2 dzīvokļi) un jumta telpas.

Inspekcija pamatā atbalsta Priekules novada domes ieceri un Liepājas reģiona novada būvvaldes 2011. gada 12. jūlija plānošanas un arhitektūras uzdevuma (bez Nr.) noteikumus un neiebilst pret paredzētiem ēkas daļas rekonstrukcijas darbiem ar sekojošiem nosacījumiem:

1. pirms būvprojekta izstrādes iepazīties ar Inspekcijas Pieminekļu Dokumentācijas centra (Rīga, Mazā Pils iela 19, tel. 67326603) vēsturiskajiem materiāliem par zemes gabala apbūvi;
2. Inspekcija iesaka veikt vai aktualizēt (ja tāda ir veikta vairāk kā 5 gadus atpakaļ) rekonstruējamās ēkas daļas kultūrvēsturisko (arhitektoniski māksliniecisko) inventarizāciju (AMInv), uz kurās atzinumu un rekomendāciju pamata balstīt rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšanu. Inspekcija iesaka šim darbam pieaicināt sertificētus speciālistus, kas jau ir nodarbojušies ar kultūrmantojuma apzināšanas, izpētes un restaurācijas darbiem;
3. spriežot pēc iesniegtās objekta fotofiksācijas un izraksta no ēkas tehniskā atzinuma (būvinženieris S. Meierovics, dokuments bez datējuma) AMInv daļā par rekonstruējamo stāvu būtu iekļaujamas šādas sadaļas:
  - a. visu pieejamo konstrukciju (stāva pārsegumi to pieejamības apjomā, un citas nesošās konstrukcijas, sienas, apkures sistēmas elementi, grīdas u.c.) arhitektoniska un konstruktīva izpēte, kas šīs konstrukcijas identificē, datē un dokumentē;
  - b. visu iepriekš minēto konstrukciju un elementu saglabātības un tehniskais stāvoklis;
  - c. ieteikumi par nepieciešamo konservācijas un/vai labojumu zonām, sekundāro piebūvju nojaukšanas iespējamību;
  - d. logu izpēte, kurai pievērst īpašu vērību, lai noskaidrotu esošo logu autentiskumu, iespējamas citu ailu pastāvēšanas pazīmes. No šīs

tēmas izpētes rezultātiem atkarīgas iespējas logu un citu ailu korekcijām.

Inspekcija norāda, ka gadījumā, ja šāda dokumentācija jau ir tikusi izstrādāta, lūdzam to iesniegt Inspekcijā būvprojekta sastāvā. Ja tādas nav, tad to nepieciešams izstrādāt.

4. uz AMInv rekomendāciju un secinājumu un ēkas daļas tehniskā atzinuma pamata ir izstrādājams **rekonstrukcijas būvprojekts**;
5. ēkas daļas rekonstrukcijas būvprojektā saglabāt un atjaunot vēsturiskās detaļas un būvelementus. Ja tiek paredzēti **jebkādi darbi ar ēkas fasādēm**, kas skar blakus esošo pieminekli - pirms tam veicama arī abu ēku fasāžu arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte (AMizp). Ja rekonstrukcijas risinājumi tomēr skar arī fasādes, nav pieļaujama ēkas fasāžu arhitektūras vienkāršošana, saglabājama vai atjaunojama tās kompozīcija, detaļas un apdare pēc esošajiem vai vēsturiskajiem paraugiem. Inspekcijas atgādina, ka **prioritāri veicama pēc iespējas visu oriģinālo un autentisko detaļu, elementu saglabāšana**, sekundārās ēkas piebūves (sk. apsekošanas aktu Nr.15.1-04/540) būtu nojaucamas. Jaunu elementu izgatavošana pieļaujama tikai gadījumos, kad tās objektā zudušas vai neglābjami bojātas;
6. saglabāt, remontēt vēsturiskos logus un ārdurvis (ja tādas konstatētas AMInv), ja paredzēta to nomaiņa tos jāveido pēc vēsturiskajiem paraugiem koka konstrukcijās, veicot saglabājušos paraugu vai detaļu uzmērījumus dabā. **Inspekcija aicina izskatīt iespēju mainīt arī ēkas 2.stāva logus, kas patvalīgi nomainīti pret PVC bezdalījuma logu variantu un stipri degradē ēkas un visa apbūves ansambļa kopējo tēlu**;
7. Inspekcija iesaka rekonstrukcijas laikā veikt abu ēku pamatu daļas un grunts izpēti, izskatīt iespēju pazemināt ap ēkām esošo kultūras slāni, kas apdraud arī 17.gs. pieminekļa būvkonstrukciju noturību un saglabāšanu (sk. apsekošanas aktu Nr.15.1-04/540);
8. nav pieļaujama ventilācijas izvadu izbūve uz ēkas fasādēm (vai jumta);
9. būvprojekta rasējumos jāuzrāda esošie saglabājamie, nojaucamie un jaunprojektētie elementi;
10. ja rekonstrukcijas laikā tiek plānoti arī labiekārtošanas darbi, ir jāparedz to arheoloģiskā uzraudzība. Zemes rakšanas darbu laikā, atklājoties jaunām kultūrvēsturiskām liecībām, darbi pārtraucami un par atklājumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai.
11. Inspekcija iesaka konsultēties par konkrētajiem jautājumiem uz vietas ar Inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas speciālistiem, tel. 63 32 19 55, mob. 28 34 33 69 (vad. Ilze Zikmane).

Būvprojekts saskaņojams Inspekcijā Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Būvprojekta saskaņošanas vai atzinuma došanas gadījumā Inspekcija patur vienu projekta eksemplāru.


Ja būvprojektēšana („Vispārīgo būvnoteikumu” 4.daļas nosacījumu izpratnē) nav uzsākta, šo prasību derīguma termiņš ir divi gadi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Inspekcijas vadītājam adresētu iesniegumu Rīgā, Mazā Pils ielā 17/19/21.

Pielikumā:

Kurzemes reģionālās nodaļas 2010.gadā 20.septembra Apsekošanas akts Nr.15.1-04/540 - kopija uz 4 lpp.

Ar cieņu,  
Inspekcijas vadītāja vietnieka p.i.

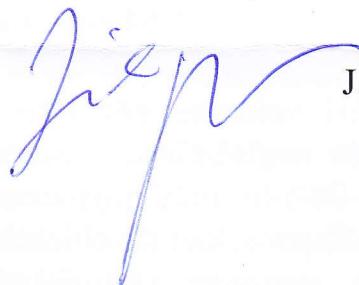

J. Zilgalvis

M. Levina,  
67224519

# VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

## KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Baznīcas iela 9-10, Kuldīga, LV-3301, Tel. +371 63321955, Fakss: +371 63321956, E-pasts: kurzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv

### APSEKOŠANAS AKTS Nr.15.1 – 04/540

par kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokli

2010.gada 20. septembrī

Kuldīgā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja, galvenā valsts inspektore I.Zikmane un valsts inspektore I.Vize, **piedaloties** Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai, izpilddirektoram Andrim Razmam, Attīstības nodaļas vadītājam Modrim Baumanim, Tūrisma darba organizatorei Daigai Eglei, arhitektam Uģim Faustam un arhitektūras arheologam Jurim Zviedrānam

**2010.gada 20. septembrī** veica valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa

**„Priekules pils vārti”(Zviedru vārti)**

(valsts aizsardzības Nr.6430)

aizsardzības stāvokļa pārbaudi

**kultūras pieminekļa adresē:** Zviedru vārtu iela 2, Priekules pilsētā, Priekules novadā (zemes kadastra Nr. 6415 007 0010; ēkas un būvju kadastra Nr. 6415 007 0001 002).

**Kultūras pieminekļa īpašnieks:** Priekules novada dome, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

#### **Papildus informācija:**

- 1) Iepriekšējais apsekojums: 2010.gada 23.aprīlī, akts Nr.15.1 – 04/169
- 2) Apsekošanas pamats: pēc Priekules novada pašvaldības uzaicinājuma;
- 3) Apsekošanas mērķis: papildus informācijas iegūšana remontdarbu dokumentācijas sagatavošanai, lai veiktu projektēšanu. Apsekošanas laikā I.Vizes foto fiksācijas.

#### **Kultūras pieminekļa apskatē konstatētais:**

Kopš iepriekšējās apsekošanas reizes kultūras pieminekļa stāvoklis nav izmaiņījies. Apsekošanā piesaistītās amatpersonas un speciālisti konstatē faktus un izsaka kopīgus priekšlikumus:

#### **1) Jumts**

2003. gadā remontētās jumta konstrukcijas, ieklātais māla dakstiņu segums un 2 sarkanu kieģeļu skursteņi ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

#### **Secinājums.**

**Jumta konstrukcijām un segumam nav nepieciešams tehnisks apsekojums un remonta darbi.**

#### **2) Fasādes**

2004.-2005.g. izremontēto fasāžu polihromais krāsojums ir apmierinošā stāvoklī ar atsevišķiem, nelieliem bojājumiem - pie vārtiem A fasādes Z pusēs erkera balstam pamatnē redzams paliels mehāniski izdobts bojājums līdz kieģeļu mūrim. Z fasādē redzami melni satecējumi no vidusdzegas. Pie D fasādes, kas sablokēta ar 20. gs. celto ēku, ir bojātas lietus ūdens novadīšanas caurules, kuras nav salabotas kopš iepriekšējās apsekošanas reizes. Fasādēs esošie sīkrūšu koka logi pašreiz labā stāvoklī, balti krāsoti. A fasādē saglabājušies autentiski metālkalumi - 2 mazo logu sīkrūšu režģojumi abās nišās. A fasādē ir atvietota

restaurētā koka lode virs ciļņa.. Vārtu ailās oriģinālās koka vērtnes ar apkalumiem. Vārti tagad stāv atvērti, vārtu rūme ir sakārtota, apskatāma un cauri izejama. R fasādē 2 mazajās arkotajās ieejas durvju ailās ievietotas vienvērtētu dubultas koka durvis ar neatbilstoša platuma virsējiem dēļiem skuju rakstā.

#### ***Secinājums.***

*D fasādē steidzoši nepieciešams lietus ūdens noteckauruļu savienojuma vietu remonts, trūkstošo posmu un leņķveida uzgaļu pielikšana.*

*R fasādes mazajām durvju vērtnēm jānomaina skuju rakstā liktie šaurie dēļi uz platākiem – vismaz 25 cm platumā.*

*Fasāžu sīkrūšu koka logi ir labā tehniskā stāvoklī, iekštelpās tiem ir labi koka priekšlogi. Logu remonts nav nepieciešams.*

*A fasādes 2 nišu mazo loga ailu metālkaluma rāmji ir īpaši saudzējami kā autentiskas (D puses nišā noteikti) un vēsturiskas kultūras pieminekļa daļas.*

#### **3) Sienas**

Nopietnas problēmas R fasādē rada mūri radušās vertikālās plaisas, gan ēkas ārpusē, gan iekšpusē. Īpaši dziļa plaida izveidojusies no pamatiem līdz jumta dzegai R fasādes vārtu caurbrauktuvē D pusē. R fasādes Z pusē vertikāla plaida izveidojusies no pamatiem līdz ēkas vidusdaļai.

D siena kādreiz bijusi bojāta sakarā ar izbūvētajām atejām. Tagad tās stāvoklis vizuāli apmierinošs, bet vidusdaļā redzams neliels izliekums. Pie D sienas DA stūra piebūvēta blakus ēka.

#### ***Secinājums.***

**Jānoskaidro R sienā konstatēto plaisu cēloņi un iekštelpās R sienai piegulošās vidussienas plasis cēloņi. D sienai jāizpēta nelielā izliekuma cēlonis.**

#### **4) Pamati un to apkārtne**

Ap ēkas pamatiem, kas nav īpaši izcelti, plata, betonēta hidroizolācijas josla. Ielas un laukuma līmenis ap vārtiem ir ievērojami paaugstināts uz pamatu rēķina. Betonētā josla izveidota vēl ar papildus paaugstinājumu pie pamatiem, lai nostāk no ēkas tai būtu vajadzīgais kritums. Joslai apkārt asfalta segums. Kopumā ēkas pamati ir nobloķēti. Ārpuses paaugstinājums labi redzams vārtu rūmē, kur pie abām izejām pielikti koka pandusi līmena izlīdzināšanai. Vārtu rūme cemenēta. Arī vārtu rūmes blīvais cementējums papildus nobloķējis gaisa cirkulāciju un mitruma izplūšanas iespējas no ēkas pamatiem. R fasādes pamatu daļā no mitruma uzaudzis zaļais planktons, D fasādē no mitruma izveidojušies melni punktveida traipi apmetumā. Labāka situācija ir vietās, kur ap vārtiem klāts mākslīgais bruģakmens - pie A fasādes erkeru balstiems tas veidotās ar noteikūdeņu novadīšanas sliedītēm.

#### ***Secinājums.***

Pirms remonta un rekonstrukcijas projekta izstrādes ir jāveic grunts, pamatu, sienu izpēte ar šurfiem un zondāžām, lai noteiktu iespējamā vēsturiskā bruņa esamību, tā dziļumu, kultūrlāņa biezumu. TAA jāizstrādā uz izpētē gūto datu un secinājumu pamata. Pirms izpētes darbu uzsākšanas jāizņem Inspekcijas izsniegta Izpētes darbu Atļauja.

***Apsekošanā klātesošo kultūras mantojuma speciālistu rekomendācija:*** atbrīvot ēkas apkārtni no betona, asfaltbetona un mākslīgā bruģakmeņa, pazemināt uzaugušo kultūrlāni. Mākslīgos segumus aizstāt ar dabīga akmens bruģējumu, kas palīdzēs labāk novadīt lietus un sniega ūdeni ap vārtiem. Arī vārtu rūmi atbrīvot no betonējuma un nobruģēt.

(PDC arhīvā esošajās 1926. gada fotogrāfijās redzams, ka Zviedru vārtu apkārtne ir nebrūgēta dubļaina un arī caurbrauktuve ar iebrauktām ratu sliedēm zemes slānī. Vārtu R puse ir zemāka un ar kritumu pret R, bet A puse ar kāpjošu paaugstinājumu. Pie A fasādes ZA un DA puses redzams zālājs, vārtu apkārtne nav līdzena, bet vārtu caurbrauktuve jau tajā laikā bijusi zemāka par A puses ielas līmeni).

2011. gada jūlija papildus informācija – 2010. gadā saskaņā ar Inspēkcijas izsniegtu Atļauju notika zondāžas darbi pie ēkas sienām. Ir iesniegts pārskats par darbiem, kurā pie vienas sienas atklāts bruģēts klājs no sarkaniem māla kieģeļiem, bet pie D sienas padomju laiku kanalizācijas aka. Zondāžas darbi apliecināja faktu, ka kultūrlānis ap vārtiem ir ievērojami paaugstināts. PDC būtu jābūt 2010. gada decembrī iesniegtajam arhitekta Uga Fausta pārskata materiālam.

### **5) Iekštelpas**

Zviedru vārtu ēkas pirmā stāva grīdu līmenis ir zemāks par ielas un laukuma apkārtējo ieseguma līmeni. Pagaidām remontēta un labā stāvoklī atrodas 1. stāva telpa vārtu rūmes Z pusē. Tās grīda ir izlikta ar sarkaniem māla kieģeļiem, sienas balti izbalsinātas ar krīta kaļķa maisījumu un šeit izvietota vēsturisku fotogrāfiju izstāde par Priekuli, Zviedru vārtiem un Priekules Ikaru. Telpu no A puses apgaismo neliela loga aila no A fasādes nišas ar sīkrūšu metālkaluma loga rāmi. Sīkrūšu koka logs un priekšlogs aizpilda ailu Z fasādē.

#### *Secinājums.*

**Vārtu rūmes Z puses 1. stāva telpai nav nepieciešams remonts un tā pilnībā atbilst izpratnei par vēsturisko Zviedru vārtu iekštelpu un līdz ar to atbilst KP aizsardzības prasībām.**

Vārtu rūmes D puses 1. stāva telpas ir daļēji izgrautas. Šeit iebūvētas betona vītnveida kāpnes uz 2. stāvu. Šajā pusē redzama arī vertikālā sienas plaida, kas iet cauri mūrim no ārpuses līdz iekšpusei. 1. stāvā kāpņu telpā izlauzta sienas daļa un veidota ieeja uz 1. stāva iekštelpām, bet aila nav nobeigta un nostiprināta, iekštelpa nav savesta lietošanas kārtībā. Kāpņu telpā sienas fragmentāri labotas ar cementa javu. Šajā pusē iekštelpās redzami visnopietnākie konstruktīvie bojājumi – platas un dziļas vertikālas iekšsieni plaisas pie R fasādes, kā arī platas un dziļas plaisas R sienā. Pirmā stāvā pie iekšsienām grīdas daļā atklājas bioloģiski bojājumi, apmetuma atslānojumi un kieģeļu erozija. Ielas augstais līmenis ārpusē pirms durvīm krasī atšķiras no kāpņu telpas grīdas zemā līmeņa. Grīdas ir blīvi cementētas.

#### *Secinājums.*

**Vislielāko uzmanību Tehniskās apsekošanas laikā jāvelta tieši šai ēkas pusei, jo šeit ir visnopietnākie bojājumi, ko, iespējams, varētu izskaidrot ar iebūvētajām smagajām cementa lokveida kāpnēm un kādreiz bijušajām izbūvētajām atejām. Pirmā stāvā D puses telpām jāatjauno kieģelu grīdu iesegums.**

2. stāva iekštelpu sienas un telpu dalījums ir veidots padomju gados. Par to liecina sienu mūrējums no dažādiem kieģeļiem, to skaitā arī baltajiem silikātkieģeļiem, izmūrētām krāšņu vietām, durvju ailām, cementa apmetuma, kas daļēji zudis un arī dažiem padomju laiku krāsu slāniem.

#### *Secinājums.*

**Tā kā 2. stāva iekštelpās nav lielu kultūrvēsturisku vērtību, to remonta darbiem nav nepieciešama kultūrvēsturiska inventarizācija un nav jāpiesaista augstas klases remonta darbu speciālisti vai restauratori. Būtu nepieciešami labi amatnieki. Darbu uzraudzību varētu nodrošināt profesionāls pašvaldības norīkots uzraugs. Mēs ieteiktu Juri Zviedrānu vai Kristīni Veinbergu.**

2. stāvā ir redzamas remontētās būvkonstrukcijas - atsegtais horizontālas griestu koka pārsedzes. To nostiprināšanai uz sienām un mūri pielietotas makrofleksa putas, kas iepūstas

zem un ap sijām mūra spraugās. Sienu dalās, kur aizmūrētas atsevišķas durvju ailas, veikti sienu labojumi piemūrējot tās ar jauniem kieģeljiem.

#### ***Secinājums.***

**Iekšdarbu remonta laikā nepieciešams attīrīt sienas no krāsām un cementa javas un apmest ar kaļķa javu, krāsot ar kaļķa krāsām. Darbu veikšanu nedrīkst uzsākt pirms projekta izstrādes, saskaņošanas Inspekcijā un darbu Atļaujas saņemšanas.**

#### **6) Aizsardzības zona.**

Zviedru vārti D pusē ir sablokēti ar 20.gs, 30. gados celto slimnīcas ēku. Arī tai uzlikts māla dakstiņu jumts un fasādes remontētas līdzīgi Zviedru vāru fasādēm. Ēka pieder pašvaldībai, tā ir dzīvojamā māja, bet tās 1. stāvā izvietots arī privāts veikals. Otrajā stāvā privatizēti dzīvokļi. 2 stāva dzīvokļos Z fasādē 3 logos, nesaskaņojot ar pašvaldību un Inspekciju, ir veikta nelikumīga logu nomaiņa –izņemti koka logi ar trīsrūšu dalījumu un ievietoti balti PVC logi ar trīsrūšu dalījumu.

A fasādē 2. stāvā viens no trim logiem pilnībā pārbūvēts – ailā ievietots balta PVC logs bez dalījuma – vitrīnas tipa.

#### ***Secinājums.***

**Aizsardzības zonā esošajai pašvaldības ēkai, kas ar stūriem sabūvēta ar Zviedru vārtiem, 2. stāvā Z fasāde un 2. stāvā A fasādē nepieciešams atjaunot koka logus ar pirmatnējo trīs rūšu dalījumu, kāds redzams vēsturiskajās bildēs no ēkas celšanas laika.**

#### ***Rekomendācijas.***

*Lai izstrādātu projekta koncepciju, noteikti jāiepazīstas ar Inspekcijas PDC vēsturiskajiem materiāliem, 1952.gada. pirmsprojekta izpētes materiāliem.*

*Lai veiktu ēkas tehniskā un kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabojumus, nepieciešams veikt ēkas pamatu un sienu inženiertehnisko apsekošanu un sagatavot atzinumu. Tas veicams saskaņā ar 2001. gada 16. oktobra MK noteikumu Nr. 444 par LBN 405 – 01 4 (‘) „Būvju tehniskā apsekošana”.*

*Pēc apsekošanas atzinuma sagatavošanas, ko veic sertificēts būvinženieris, jāizstrādā ēkas konstrukciju un iekštelpu remonta koncepcija un tehniskā projekta stadijā jāsaskaņo VKPAI. Tikai pēc augšminēto pasākumu veikšanas iespējams uzsākt ēkas remonta darbus.*

*Informācija pie apsekošanas akta: **Prieķules pils vārtu plastiskai apdarei**, valsts nozīmes mākslas piemineklīm (valsts aizsardzības Nr.3843 ) 2004./2005. g. veiktie mākslas pieminekļa – cīņa „Ģerboņa” un Maskerona restaurācijas darbi ir bijusi veiksmīgi un kvalitatīvi. Tos izpildīja akmens restauratore Inese Sidraba. A fasādes Koka bumbu restaurējis Juris Zviedrāns.*

Apsekošanas akts sastādīts **vienā** eksemplārā uz **divām** lapām ar pievienotām foto fiksācijām.

Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja  
galvenā valsts inspektore

I. Zikmane

Valsts inspektore

I. Vize